

Сводные данные по аварийным отключениям на объектах электросетевого хозяйства ООО"УЭС" за 2016 год.

№ п/п	Месяц	Описание отключенного оборудования	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению аварийного отключения	Примечание
1	январь						аварийных отключений не было
2	февраль	ТП-602	12.02.2016 20-35	12.02.2016 21-45	Перегорели предохранители бкВ, типа ПКТ-6.	После производства измерений трансформатора была произведена замена предохранителей бкВ и повторная подача напряжения на СТ.Нагрузку принял нормально.	
3	март	ТП-212	04.03.2016 01-30	04.03.2016 02-15	При осмотре КРУН-бкВ обнаружен отключенный МВ фидера-2 ПС-"Стройка-4". При замере сопротивления изоляции КЛ-бкВ обнаружено повреждение в данной КЛ-бкВ.	Кабельная линия находится на балансе Атомспецмаш.	
4	апрель						аварийных отключений не было
5	май	яч.9 РП-6 ТП-411, ТП-403, ТП-430, ТП406. ТП- 419	10.05.2016 15-00	10.05.2016 15-40	Причина не установлена.	При осмотре ВЛ-бкВ дефектов оборудования не обнаружено. При повторном включении МВ-бкВ нагрузку принял нормально.	
6	май	яч.9 РП-6 ТП-411, ТП- 403, ТП-430, ТП- 406, ТП-419	28.05.2016 14-55	28.05.2016 19-43	Вышел из строя кабель 6кВ между Р-419 и ТП-419	Кабельная линия находится на повреждении.	
6	июнь	яч.22 ПС-"Стройка- 4"	13.06.2016 04-10	13.06.2016 17-00	Произошло возгорание опоры №9, Ф-9. Выгорел оголовок анкерной опоры.	Произвели замену сухарей и оголовника.	
7	июнь	ЯЖ-306, ПС-3 пос. Новогорный	12.06.2016 20-35	16.06.2016 20-35	Вышел из строя кабель 6 кВ между ЯЖ-316 и ТП-316.	Восстановление кабельной линии между ЯЖ-316 и ТП-316.	
8	июль						аварийных отключений не было
9	август						аварийных отключений не было
10	сентябрь	МВ-6кВ, ЯЖ-2	07.09.2016 15-35	07.09.2016 16-10	Падение дерева на провода.	Дерево убрано. При повторном включении МВ принял нормально.	
11	октябрь						аварийных отключений не было
12	ноябрь	Предохранитель фазы "С" ТП-010, РУ-0,4кВ.	09.11.2016 11-10	09.11.2016 11-40	Перегорел предохранитель фазы "С" на вводе РУ-0,4кВ, ТП-010, причина не установлена.	Заменен предохранитель. Подали напряжение на силовой трансформатор.	
13	ноябрь	Предохранители СТ ТП-101	28.11.2016 14-25	28.11.2016 14-54	В следствии перекрытия изоляции шин бкВ в РУ-бкВ ТП-101 (пробралась кошка) выгорели предохранители СТ.	Заменен предохранитель. Подали напряжение на силовой трансформатор.	
14	декабрь						аварийных отключений не было